

Referencia: Collarín hidráulico

Aplicación: GM Tornado 1.8 2007 en adelante

Partes implicadas: EC-GM20D/CK-GM21I

Recomendaciones collarín hidráulico TORNADO EC-GM20D CK-GM21I.

Al instalar este dispositivo se debe tener especial cuidado con el seguro plástico "A" el cual, bajo ninguna circunstancia debe ser removido durante la instalación del embrague.

El seguro "A" mantiene en posición cerrada el CSC (ver fig#1), asegurando un sellado hermético en su interior. Si este es removido antes de estar debidamente colocado en la transmisión y atornillado con el torque indicado 7.35 Lb/ft (ver fig#2), invariablemente el sello del pistón central enclavado en la parte posterior se sobrepresuriza y fuga fluido hidráulico (ver fig#3).

En el caso de cualquier dispositivo que muestre el presente cuadro de falla derivado de un montaje erróneo, no será susceptible a considerarse como defecto de producto.



Fig. #1



Fig. #2



Fig. #3